


와사치 설치 및 셋팅, 재설치 방법

1. 와사치 립 신규 설치

language	2014-05-23 오전 1...
misc	2014-05-23 오전 1...
PPDs	2014-05-23 오전 1...
psfiles	2014-05-23 오전 1...
Sentinel	2014-05-23 오전 1...
Wasatch Port Redirector	2014-05-23 오전 1...
WW/RIP	2014-05-23 오전 1...
Autorun	2007-11-09 오후 6...
install	2014-05-15 오후 7...
Notes	2014-05-22 오후 3...
revisiondate	2014-05-16 오후 4...

- 1) install을 클릭한 후 설치를 진행한다.
- 락키에 맞는 버전을 다운받아 설치.

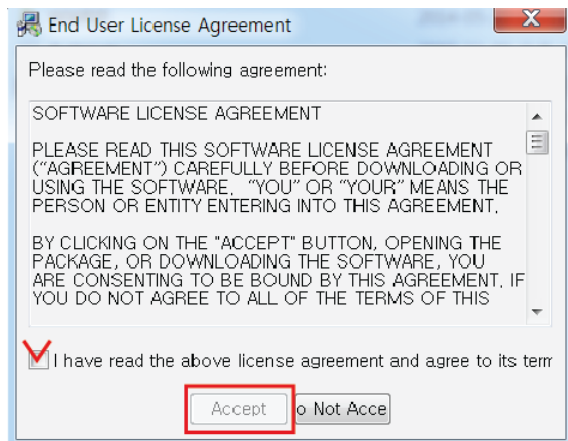


- 2) 락키를 쏘지 않은 상태에서 체크를 하고 Accept 클릭하여 진행한다.




- 3) Wasatch 는 코스테크 버전이므로 꼭 한국어 선택



- 4) 설치 SoftRip을 클릭 하기 전 동글키 삽입

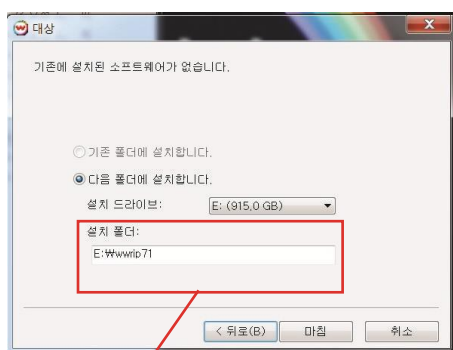


- 5) 설치폴더를 지정

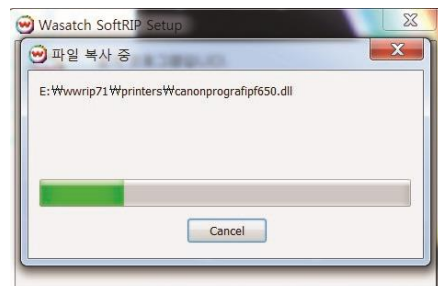




6) 확인을 클릭 Wasatch 실행

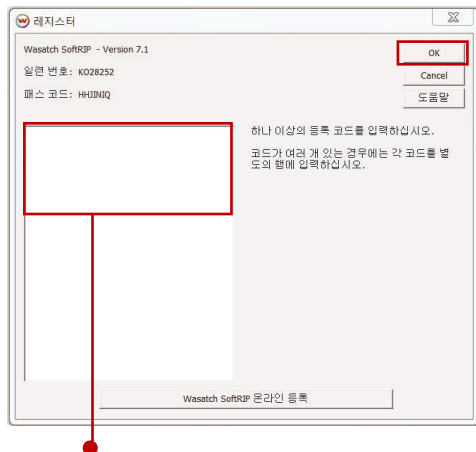


7) 버전과 맞는 등록코드를 입력
- EX : SOFTRIP710-VXCB-REBX-HKSE





2. 와사치 기본 설정

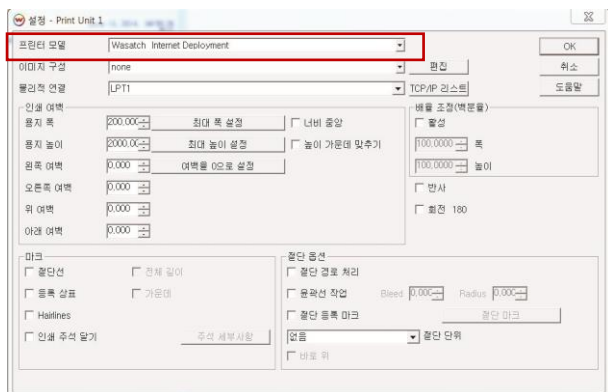

- 1) 프린터모델_ MUTOH-장비명 선택
 - a) 이미지구성: 프로파일을 선택
 - b) 물리적 연결: 장비 IP주소

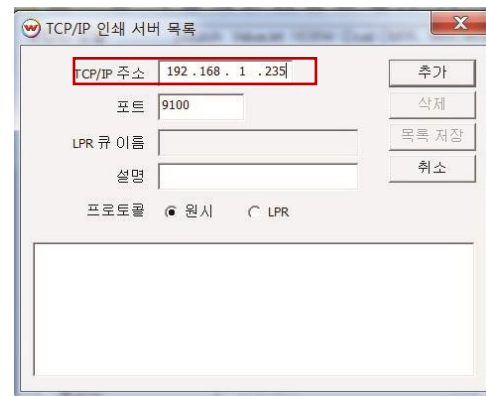

- 2) TCP/IP 주소에 장비 IP주소 입력-추가-목록 저장
 - 저장한 IP주소를 물리적 연결에서 선택
- *립과 장비의 IP는 동일, 컴퓨터 네트워크 IP는 마지막 세자리 만 변경
(자세한 사항은 IP연결방법 FAQ참고)

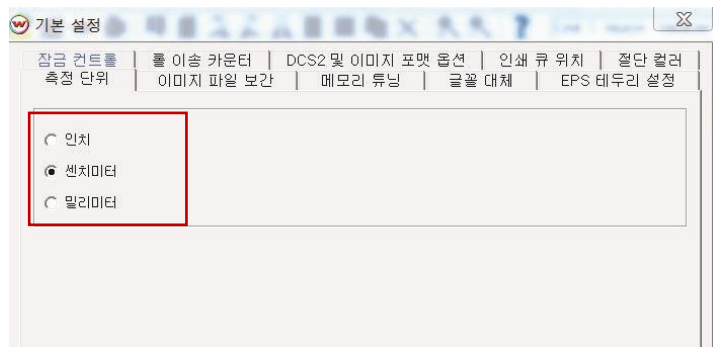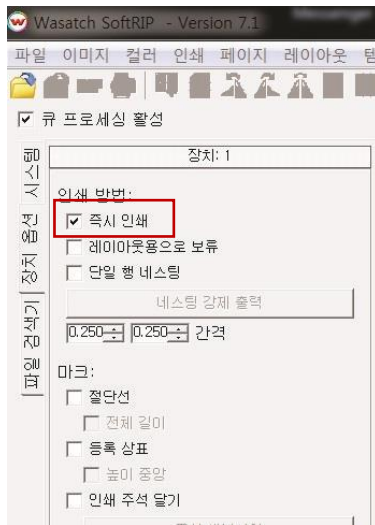

3) 장치옵션에서 즉시 인쇄 체크

4) 기본옵션에서 측정 단위 클릭 - 센치미터 또는 밀리미터 클릭

2. 와사치 립 재설치

1) 립 재설치를 진행할 경우 항상 프로파일 백업을 한 뒤 프로그램을 삭제한다.

- C드라이브(D드라이브)-wwrip(해당버전)-configuration폴더와 inksets 폴더를 따로 저장.

afm	2018-04-16 오전...	파일 폴더
colorimeters	2018-04-16 오전...	파일 폴더
Configurations	2018-04-16 오전...	파일 폴더
DefaultColorSources	2018-04-16 오전...	파일 폴더
densitometers	2018-04-16 오전...	파일 폴더
font	2018-04-16 오전...	파일 폴더
genericcutters	2018-04-16 오전...	파일 폴더
gui	2018-04-16 오전...	파일 폴더
halftones	2018-04-16 오전...	파일 폴더
httpService	2018-04-16 오전...	파일 폴더
imageFormats	2018-04-16 오전...	파일 폴더
inksets	2018-04-16 오전...	파일 폴더
inputProfiles	2018-04-16 오전...	파일 폴더
lib	2018-04-16 오전...	파일 폴더

2) 프로파일 백업이 진행 된 후 제어판 프로그램 삭제 및 바로가기 등 관련된 모든 프로그램 을 삭제한 뒤 재설치를 진행한다.

- 8색장비는Configurations 과 inksets 폴더 모두 백업

3) 프로파일 백업 후 제어판 -> 프로그램 삭제 -> 신규설치 와 동일하게 진행

- 재설치 완료 후 같은 경로에서 Configurations, inksets 폴더를 붙여넣고 덮어쓰기